

2.6 - Scheda specifica di SETTORE 6

L'accesso al settore 6 è organizzato dalla strada comunale perimetrale al sistema di fortificazioni come indicato in cartografia, svoltando immediatamente a sinistra e seguendo la capezzagna presente; la segreteria si trova alla destra della capezzagna a circa 200 m dall'ingresso.

Il settore 6 presenta le seguenti criticità rispetto a quanto già evidenziato nella relazione di Documento d'impianto:

FALSABRAGA

La falsabraga è accessibile solo dall'esterno, partendo dal punto sicuro identificato nella cartografia.

L'avanzamento avverrà da quattro fronti, due perimetrali accedendo dai lati estremi della falsabraga in prossimità dei bastioni – prestare attenzione alla caduta dall'alto di elementi lapidei o mattoni – e dall'interno attraversando il tunnel che si trova nella mezzeria della falsabraga, accedendo dalla strada campestre. La pulizia della vegetazione avverrà partendo dal fossato e poi operando lungo le scarpate, facendo attenzione al pericolo di scivolamento soprattutto operando con decespugliatore e attrezzi a mano taglienti. Prestare attenzione ai portali di accesso del tunnel il quale rappresenta pericolo di caduta dall'alto quando si opera sulla parte soprastante delle scarpate; al riguardo si prescrive di non avvicinarsi al ciglio superiore e perimetrale degli accessi a meno di due metri.

Si segnala la presenza di alberature di pregio – evidenziate con nastro PCR - le quali dovranno essere mantenute ancorché pulite dai rovi infestanti.

La viabilità interna che percorre lambendo i bastioni e le falsebraghe deve essere mantenuta libera da mezzi o persone.

E' presente sulla roggia del fossato un ponticello in acciaio e legno instabile; non è ammesso il transito pedonale su tale opera in quanto pericolante. Il caposquadra provvederà alla delimitazione dei due accessi mediante apposizione di nastro bianco-rosso. L'eventuale emergenza potrà costituire motivo di transito pedonale su detta opera.

RIVELLINO

Il rivellino presenta lungo il lato parallelo al fossato due portali di accesso dal fossato perimetrale; i due portali non presentano pericolo di caduta massi lapidei evidenti. Le mura perimetrali di delimitazione del rivellino dal fossato presentano vistosi e numerosi distacchi di pietre di rivestimento, in particolare nel lato est è evidente un crollo che permette il transito pedonale. Tale transito non può costituire accesso alla parte sommitale in quanto eccessivamente pendente; si valuti la necessità di impedire l'accesso mediante nastro bianco-rosso. I capisquadra che opereranno nel fossato dovranno valutare la sicurezza delle aree di lavoro provvedendo, all'occorrenza, ad interdire l'accesso alla base dei muri per una distanza di almeno due metri.

Si segnala inoltre la presenza di alcune buche di modesta profondità che possono provocare inciampo o caduta sul lato ovest del rivellino; si dispone al caposquadra assegnato ad operare nel fossato del rivellino e sul bordo esterno di segnalarne la presenza con picchetti e nastratura perimetrale con nastro bianco-rosso.



MEZZALUNA

La mezzaluna è raggiungibile attraverso la viabilità interna segnalata in cartografia così come i fronti di attacco delle aree – parte interna, fossato sinistro, fossato destro -. La viabilità interna deve essere mantenuta libera da mezzi o persone.

Il carico vegetale presente richiede la disposizione di ulteriori due fronti di attacco rispetto a quanto già programmato in particolare per la parte esterna al fossato della mezzaluna all'estremo destro e sinistro con ulteriori squadre; tale fronte si svilupperà fino alla strada comunale esterna mantenendo un limite a due metri dallo scolo stradale nel quale si provvederà al solo taglio della vegetazione infestante – prestare attenzione per evitare la proiezione di materiale sulla strada con il decespugliatore - mentre non saranno abbattute le alberature adulte.

All'ingresso ed all'interno della casermetta della mezzaluna sono presenti rifiuti abbandonati che dovranno essere spostati per permettere l'accesso – prestare attenzione alle parti taglienti se presenti-.

Il bordo della copertura in pietra della casermetta risulta instabile, pertanto il caposquadra che opererà all'interno della mezzaluna dovrà prestare la dovuta attenzione per pericolo di caduta materiale dall'alto.

Alla destra del fossato della mezzaluna è presente una ulteriore casermetta – deposito munizioni – la quale si presenta nelle medesime condizioni della casermetta principale – pericolo di caduta materiale dall'alto.

SPIANATA

La spianata non presenta particolari pericoli rispetto a quanto già evidenziato nel Documento d'impianto, si segnala che nella parte sud-orientale è presente in prossimità della viabilità comunale un'area verde ben curata che andrà mantenuta; inoltre al limite del rivellino 7 l'area vegetata incontrollata dovrà essere ripulita della vegetazione mantenendo ogni 6/10 m una pianta adulta di pregio a formare una quinta alberata all'accesso alla porta Aquileia.

La presenza di vegetazione in prossimità della viabilità comunale esterna impone di intervenire con il solo asporto della vegetazione infestante arbustiva per una fascia di due metri dal ciglio fosso stradale, in tale fascia le essenze arboree adulte saranno preservate. Si raccomanda di non permettere la proiezione di materiale sulla pubblica via soprattutto operando con il decespugliatore.

Si raccomanda di mantenere la viabilità interna alla spianata libera da mezzi e persone.

