

2.7 - Scheda specifica di SETTORE 7

L'accesso al settore 7 è organizzato dalla strada comunale perimetrale al sistema di fortificazioni come indicato in cartografia, svoltando immediatamente a DX si incontra il container deposito e proseguendo sulla capezzagna presente; la segreteria si trova alla destra della capezzagna a circa 200 m dall'ingresso.

Il settore 7 presenta le seguenti criticità rispetto a quanto già evidenziato nella relazione di Documento d'impianto:

FALSABRAGA

La falsabraga è accessibile solo dalle strade di accesso laterali alla strada provinciale che entra in porta Aquileia.

L'avanzamento avverrà solo dal lato esterno alle mura cominciando dalle estremità in prossimità dei bastioni – prestare attenzione alla caduta dall'alto di elementi lapidei o mattoni. La pulizia della vegetazione avverrà partendo dal fossato e poi operando lungo le

scarpate, facendo attenzione al pericolo di scivolamento soprattutto operando con decespugliatore e attrezzi a mano taglienti. Si segnala la presenza di alberature di pregio – evidenziate con nastro PCR - le quali non saranno abbattute bensì pulite da tutte le essenze infestanti.

La viabilità interna che percorre lambendo i bastioni e le falsebraghe deve essere mantenuta libera da mezzi o persone.

RIVELLINO

Il rivellino è diviso in due tronconi dalla strada di accesso alla porta, le zone di intervento sono da considerarsi distintamente vi si accede dai piazzali laterali alla strada. In prossimità della strada è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza. Le mura perimetrali sono in buono stato di

conservazione tuttavia non si esclude che sotto la vegetazione infestante presente non ci siano zone di pericolo per cui si prescrive di prestare la massima cautela durante le operazioni di disboscamento e di verificare continuamente se possano esserci pericoli di distacco di materiali dall'alto. La parte sommitale del manufatto in quanto eccessivamente pendente è interdetta al transito; si valuti la necessità di impedire l'accesso mediante nastro bianco-rosso. I capisquadra che opereranno nel fossato dovranno valutare la sicurezza delle aree di lavoro provvedendo, all'occorrenza, ad interdire l'accesso alla base dei muri per una distanza di almeno due metri.

Si segnala inoltre la presenza di alcune buche isolate di modesta profondità che possono provocare inciampo o caduta, si dispone al caposquadra assegnato ad operare nel fossato del rivellino e sul bordo esterno di segnalarne la presenza con picchetti e nastratura perimetrale con nastro bianco-rosso.



MEZZALUNA

La mezzaluna è raggiungibile attraverso la viabilità interna segnalata in cartografia così come i fronti di attacco delle aree – parte interna, fossato sinistro, fossato destro -. La viabilità interna deve essere mantenuta libera da mezzi o persone.

Il carico vegetale presente richiede la disposizione di ulteriori due fronti di attacco rispetto a quanto già programmato in particolare per la parte esterna al fossato della mezzaluna all'estremo destro e sinistro con ulteriori squadre; tale fronte si svilupperà fino alla strada comunale esterna mantenendo un limite a due

metri dallo scolo stradale nel quale si provvederà al solo taglio della vegetazione infestante – prestare attenzione per evitare la proiezione di materiale sulla strada con il decespugliatore - mentre non saranno abbattute le alberature adulte.

Non essendo presente il manufatto edile adibito a casermetta c'è il rischio specifico di cadere nei tunnel di accesso alla galleria di comunicazione con il fossato interno, si prescrive quindi di segnalare la zona e di impedirne l'accesso mediante perimetrazione con nastro segnaletico.

All'interno del fossato della mezzaluna ci sono alcuni punti del muro con alcuni conci in pietra smossi e alcuni mattoni franati. Si prescrive di segnalare opportunamente la zona e di evitare il transito in prossimità mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 metri, verificare inoltre il pericolo di caduta materiale dall'alto.

SPIANATA

La spianata non presenta particolari pericoli rispetto a quanto già evidenziato nel Documento d'impianto. Si segnala la presenza di una linea elettrificata ben visibile e la vegetazione da eliminare non interferisce con i cavi. La presenza di vegetazione in prossimità della viabilità comunale esterna impone di intervenire con il solo asporto della vegetazione infestante arbustiva per una fascia di due metri dal ciglio fosso stradale, in tale fascia le essenze arboree adulte saranno preservate. Si raccomanda di non permettere la proiezione di materiale sulla pubblica via soprattutto operando con il decespugliatore.

Si raccomanda di mantenere la viabilità interna alla spianata libera da mezzi e persone.

